

## Table of contents

- F3141 Plausibilitätsfehler Anwahl Betriebszustand

### F3141 Plausibilitätsfehler Anwahl Betriebszustand

| Ursache   | Abhilfe  |
|---|--|
| <p>Die Anwahl einer Bewegungsbetriebsart ("SMM 1" bis "SMM 16") im Sonderbetrieb "Sichere Bewegung" ist nicht eindeutig; es ist entweder kein SMM-Signal aktiv oder es sind mehrere SMM-Signale aktiv [siehe "SMO State Machine: Steuerwort, Safety" (0x3082:01 / P-0-3261 / --)]</p> | <p>Die Anwahl einer Bewegungsbetriebsart kann über die sichere Buskommunikation oder die sicheren Eingänge erfolgen, überprüfen sie die Anwahl.</p> <p>Korrigieren Sie ggf. die maximal zulässige Zeit, während der bei Anwahl der Bewegungsbetriebsarten kein bzw. mehrere SMM-Signale aktiv sein können ["SMO State Machine Prof. 1: Max. Tol.zeit unterschied. Anwahl" (0x3084:05 / P-0-3280.0.5 / --)]</p> |

#### ► Attribute

Detaildiagnose

|          |
|----------|
| 0053000A |
| 0053000B |
| 00536029 |
| 0054000A |
| 0054000B |
| 00546029 |